


कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मंडल

दूरभाष क्र. (0734) 2562016 - फैक्स क्र. (0734) 2562213

E-mail : sepwduijain-mp@mp.nic.in

परिशिष्ट-1

निरीक्षण टीप्

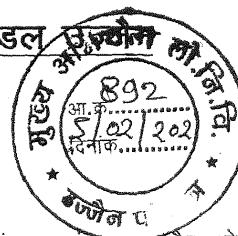

दिनांक 27.01.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा महिदपुर उपसंभाग सभाग उज्जन के अन्तर्गत आने वाली घटिया जगोटी खेडाखजुरिया मार्ग लंबाई 14.20 कि.मी. का निरीक्षण श्री देवेन्द्र तिवारी अनुविभागीय अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। यह मार्ग योजना मद में निर्मित होकर परफारमेंस ग्यारंठी के अधीन दिनांक 30.07.2024 तक है। निरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. कि.मी. 1/2 में लगभग 100 मीटर लंबाई में निर्मित सी.सी. पेवर्मेंट में कुछ स्थानों पर सतह खुरदरी हो रही है, जिसे ठीक कराया जावें।
2. मार्ग के कि.मी. 2 से 3/6 कि.मी. 4 का कुछ भाग एवं कि.मी. 5/4 से 6/6 एवं कि.मी. 12/4-6-8 में मार्ग के मध्य भाग से एक तरफ के हिस्से में डामरीकृत सतह में रफनेस देखी गयी। कि.मी. 8 एवं 9 में दो-तीन स्थानों पर छोटे-छोटे पोट होल्स देखे गये हैं। इसी प्रकार ग्राम खेडाखजुरिया के प्रारंभ में लगभग 50-60 मीटर लम्बाई में ज्यादा पेवर्मेंट देखे गये, उसे भी ठीक कराया जावें।
3. मार्ग के कि.मी. 7 में स्थित ग्राम जगोटी में निर्मित सी.सी. पेवर्मेंट में भी कुछ स्थानों पर सतह खुरदरी हो रही है, जिसे ठीक कराया जावें। ग्राम जगोटी में आबादी क्षेत्र में जो गतिरोधक बने हैं उन पर व्यवस्थित रूप से पैटिंग का कार्य तत्काल कराया जावें, ताकि सड़क पर निकलने वाले वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसी गांव में निर्मित व्ही.सी.डब्ल्यू. के उपर निर्मित व्हीलगार्ड क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उन्हें ठीक कराया जावें।
4. मार्ग के कि.मी. 10 एवं 11 के बांयी तरफ निर्मित पटरी की चौड़ाई कुछ कम है, उसको ठीक कराने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मार्ग की पटरी पर कई स्थानों पर छोटी-छोटी झाड़ियों एवं घास उग आई है, उसको भी ठीक कराया जावें।
5. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग के कि.मी. 13, 14, एवं 15 में पूर्व से निर्मित सी.सी. पेवर्मेंट को यथास्थिति में रखा गया है। वर्तमान ठेकेदार से इन भागों में केवल 0.75 मीटर की चौड़ाई में चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। पूर्व से निर्मित सी.सी. पेवर्मेंट की सतह कई स्थानों पर रफ हो चुकी है एवं कई स्थानों पर क्रेक्स भी देखे गये हैं। कि.मी. 14/10 एवं 15/2 में तो पोट होल्स भी देखे गये हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कि.मी. 13/10 में पूर्व से निर्मित व्ही.सी.डब्ल्यू. को यथास्थिति में रखा गया है। इस व्ही.सी.डब्ल्यू. के वेयरिंग कोट की सतह भी काफी जगह पर खुरदरी हो चुकी है। कार्यपालन यंत्री स्वयं इनका विस्तृत निरीक्षण कर इनको ठीक कराने के लिये आवश्यक प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करें।

SE sir inspection & letter 1

- 1 --

निरन्तर--2--

6. मार्ग के कि.मी. 6 के दायीं तरफ भाग की कुछ लंबाई में पटरी के काफी समीप निजी व्यक्तियों द्वारा फॉसिंग के खम्बे लगा दिये गये हैं जिससे दुर्घटना की सम्भावना बन रही है, उसको तत्काल हटाने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार ग्राम जगही के प्रारंभ में पटरी के ऊपर ग्रामवासियों द्वारा काफी मात्रा में मटेरियल डाल रखा है, इस संबंध में भी उपर्यंत्री एवं अनुचितानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

दृष्टि
(आर.के. जैन)
अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग उज्जैन मंडल उज्जैन

पृ.क्रमांक 526 /कार्य/निरीक्षण ठीप/उज्जैन/20-21
प्रतिलिपि :-

उज्जैन दिनांक 03/02/2021

- ✓ 1. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं लेख है उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. अनुचितानुसार आवश्यक कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

र.के.जैन
(आर.के. जैन) 3.2.21
अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग उज्जैन मंडल उज्जैन